

Referencia: XMEX 3100-0001

Tema: Error de impresora temperatura del fusor.

Problema: En equipos Phaser 3100, no existe procedimiento para despejar código de error de impresión .

Causa: Procedimiento no incluido en documentación de servicio.

Solución : Use el siguiente procedimiento para despejar el código de error de temperatura del fusor



PROCEDIMIENTO

Seleccione menú después la tecla * después la tecla # se mostrara CS01 presionar tecla OK se mostrara CS01 - 00100001 Cambiar a 10100001 y luego presionar OK. Aparcera CS02 presionar la tecla stop.

Esto activara el modo de servicio.

Presionar la tecla de menú después la tecla # y después del teclado alfabético presionar la tecla T, después apagar y encender el equipo.

MENU , #



, T del teclado alfabético , Apagar y Prender equipo

